

Rechnung Nr.:

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH, Walther-Bothe-Str. 75, 16515 Oranienburg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Oranienburg
Walther-Bothe-Str. 75
16515 Oranienburg
Tel.: 03301/606-0
Fax: 03301/606-270

Feuersozietät Berlin
Öffentliche Leben Versicherung
Am Karlsbad 4-5
D-10785 Berlin

Versandblatt

Versendet an Kunden-Nr.:

vom

Kunden-Nr.:
Rechnungs-Nr.:

DEKRA Nr.: **Duplikat**DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Oranienburg
Walther-Bothe-Str. 75
16515 Oranienburg
Tel.: 03301/606-0
Fax: 03301/606-270DEKRA Automobil GmbH, Walther-Bothe-Str. 75, 16515 Oranienburg

Rechnung

Rechnung Nr.: Rechnungsdatum:
Auftrag Nr.: Leistungsdatum/-ort:
Kunden Nr.:
Auftragserteilung mündlich durch
Schadenart: Unfall
Amtl. Kennz.:
Fz-Ident-Nr.: Versicherungs-Nr.:
Anspruchsteller:

	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
EDV-Gutachten			
Rüstzeit FZ-Daten/Kontrolle Bericht			38,49 EUR
Anteilige Fahrzeit			106,87 EUR
Schadenaufnahme, -Kalkulation			221,32 EUR
Ermittlung Daten: z.B.: RW, WBW, WD, RD, usw.			62,55 EUR
Bearbeitung			429,23 EUR
Auslagenpauschale	1		40,00 EUR
Kilometer	43	0,47	20,21 EUR
Foto Digital	15	1,80	27,00 EUR
Sonstige Auslagen	1	20,50	20,50 EUR
Foto Digital Nachfertigung	15	0,90	13,50 EUR
Nettobetrag			550,44 EUR
Mehrwertsteuer 19,00 % von		550,44	104,58 EUR
Gesamtbetrag			655,02 EUR

Der Gesamt-/Restbetrag ist sofort fällig und ohne Abzug zahlbar.
Bitte geben Sie bei Zahlung unsere **Rechnungs-Nr.:** an.
Der Versand erfolgte an: Feuersozietät Berlin, 10785 Berlin

Sicherungsabtretung liegt vor.

vom

Kurzfassung

Duplikat

Vorgang

Produkt	Gutachten
Auftraggeber:	
Ihr Auftrag vom:	
Anspruchsteller:	
Unfallgegner:	
Schadenart:	Unfallschaden
Schadentag:	
Besichtigungsdatum:	

Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen		Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	CITROEN (F)	Typ / Verkaufsbez.	C***** / Xsara Picasso 1.6 HDi FAP Exclusive
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF7CH9 	Km-Stand abgelesen	
Leistung / Hubraum	80 kW / 1560 cm ³	Erstzulassung	

Fahrzeugzustand

Besichtigungszustand	beschädigt
Verkehrssicherheit	bedingt fahrfähig bis zur Werkstatt
Vorschaden	keine festgestellt

Plausibilität

Zuordnung und Plausibilität	soweit prüfbar plausibel
-----------------------------	--------------------------

Zusammenfassung und Ergebnis

	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
Reparaturkosten	4.933,81 EUR	5.871,23 EUR
Merkantile Wertminderung	keine	
Reparaturdauer	5 Arbeitstage	
Wiederbeschaffungswert		4.800,00 EUR
Besteuerungsart	Privatmarkt	
Restwert	1.571,43 EUR	1.870,00 EUR
Wiederbeschaffungsdauer	10 Werkstage	
Notreparaturkosten	45,00 EUR	53,55 EUR
Notreparaturdauer	1 Arbeitstag	
Nutzungsausfallklasse E	43,00 EUR/Tag	
Mietwagenklasse	6	
Reparaturauftrag	erteilt	

DEKRA-Nr: vom

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH · Walther-Bothe-Str. 75
16515 Oranienburg**DEKRA Automobil GmbH**
Niederlassung Oranienburg
Walther-Bothe-Str. 75
16515 Oranienburg
Telefon 03301 / 606-0
Telefax 03301 / 606-270

E-Mail oranienburg.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Michael Nöldge
Tel. direkt 03301 606-282
Tel. mobil 0162 / 2365058

Schadengutachten

Schadenart

Schadentag

Anspruchsteller

Amtliches Kennzeichen

Ihr Auftrag vom

Besichtigungsdatum

Besichtigungsort

AKZ Unfallgegner

Versicherungsnummer

Unfallgegner

Versicherung Unfallgegner

Unfallschaden

Feuersozietät Berlin, Öffentliche Leben Versicherung, Am
Karlsbad 4-5, 10785 Berlin

Zusammenfassung und Ergebnis

ohne MwSt.

inkl. MwSt.

Reparaturkosten		4.933,81 EUR	5.871,23 EUR
Merkantile Wertminderung	keine		
Reparaturdauer	5 Arbeitstage		
Wiederbeschaffungswert			4.800,00 EUR
Vergleichbare Fahrzeuge werden überwiegend am Privatmarkt angeboten. Der dann mehrwertsteuerneutrale Betrag entspricht dem Wiederbeschaffungswert incl. MwSt.			
Restwert		1.571,43 EUR	1.870,00 EUR
Wiederbeschaffungsdauer	10 Werktage		
Notreparaturkosten		45,00 EUR	53,55 EUR
Notreparaturdauer	1 Arbeitstag		

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.comSitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
Ust.-ID-Nr. DE 811297 970
Steuernummer 99015/01322
Commerzbank AG
(BLZ 600 800 00) Kto.-Nr. 9 010 051 00
IBAN DE84 6008 0000 0901 0051 00 / BIC DRESDEFF600
Landesbank Baden-Württemberg
(BLZ 600 501 01) Kto.-Nr. 2 019 525
IBAN DE74 6005 0101 0002 0195 25 / BIC SOLADESTVorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Clemens Klinke (Vorsitzender)
Guido Kutschera
Wolfgang Linsenmaier
Dr. Gerd Neumann

vom

Nutzungsausfallklasse E 43,00 EUR/Tag
Mietwagenklasse 6

Duplikat

vom

Duplikat

Vorgang

Die Vorgangsdaten beruhen auf Angaben des Anspruchstellers. Der Schaden ereignete sich am Der Schaden soll durch einen Verkehrsunfall entstanden sein.

Zum Schadenhergang liegen Angaben des Anspruchstellers vor.

Die Fahrerin bzw. der Fahrer des Versicherungsnehmerfahrzeuges sei mit diesem auf das Anspruchstellerfahrzeug aufgefahren. Durch den Zusammenstoß soll das Fahrzeug des Anspruchstellers im Heckbereich beschädigt worden sein.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom wurde ein Schadengutachten unter Haftpflichtgesichtspunkten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich durch

Besichtigung

Das Fahrzeug / Objekt wurde am durch Herrn besichtigt. Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in beschädigtem Zustand. Bei der Besichtigung waren die Herren zugegen.

Das Fahrzeug wurde von unten besichtigt.

Reparaturfirma:

Der Reparaturumfang wurde mit abgestimmt. Bei der Besichtigung wurde vereinbart, dass im Falle einer Schadenerweiterung oder bei Schwierigkeiten bei der Ersatzteilbeschaffung die DEKRA Niederlassung benachrichtigt wird, damit ggf. eine Nachbesichtigung vorgenommen werden kann. Desweiteren wurde vereinbart, daß Altteile bis zur Nachbesichtigung aufbewahrt werden.

Für die Identifikation des Fahrzeuges stand der Fahrzeugschein zur Verfügung. Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug wurden digitale Fotos gefertigt.

vom

Duplikat

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

- Unfallmitteilung:

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag

Amtliches Kennzeichen

Tag der Erstzulassung

Fälligkeit HU

Technische Daten

Fahrzeugart

Personenkraftwagen

Aufbauart

Van

Hersteller

CITROEN (F)

Typ / Verkaufsbezeichnung

C***** / Xsara Picasso 1.6 HDi FAP

Exclusive

Fahrzeug-Ident.-Nr.

VF7CH9

Motor

Diesel

Leistung / Hubraum

80 kW / 1560 cm³

Türen

5

Sitzplätze

5

Farbe (Hersteller)

Aluminiumgrau

Lackierung

Metallic

Km-Stand abgelesen

Legende

Es wird unterstellt, dass die Laufleistung dem abgelesenen KM - Stand entspricht.

vom

Duplikat

Bereifung	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	185 / 65 R 15 88 T	Hankook	W /O	8 mm
rechts	185 / 65 R 15 88 T	Hankook	W /O	8 mm
2 links	185 / 65 R 15 88 T	Hankook	W /O	8 mm
rechts	185 / 65 R 15 88 T	Hankook	W /O	8 mm
Ersatzrad	185 / 65 R 15 88 H	Michelin	W /O	8 mm

Legende

 W/ Winter
 /O Original

Serienausstattung

ABS mit EBV, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Aluminium-Look Dekor, Automatische Fahrlichteinschaltung, Außenspiegel (2) elektrisch verstellbar, beheizbar, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außentemperaturanzeige, Bordcomputer, Bremsassistent, Colorverglasung rundum, Einparkhilfe, elektronisch, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupfregelung (ASR), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Gepäcknetz am Kofferraumboden, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 5-Gang-Getriebe, Grundausstattung Xsara Picasso, Heckscheibenwischer mit Waschanlage, HeiBbare Heckscheibe, ISOFIX-Kindersitzhalterungen auf den beiden äußeren Sitzplätzen hinten, Kindersicherung für die hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorne und hinten höhenverstellbar, Lenkrad höhenverstellbar, Lenkrad und Schaltknäuf aus Leder, Nebelscheinwerfer, Paket: Pack Look, Partikelfilter (FAP), Pollenfilter, Polster: Velours, Radio: RD3 RDS-CD-Radio, Radioverrüstung mit Dachantenne, Regensensor für Scheibenwischer, Rückenlehnen der hinteren Einzelsitze neigungsverstellbar und umklappbar, Scheinwerfer: Nachleuchtfunktion der Frontscheinwerfer, Servolenkung, drehzahlabhängig, Sitze: 3 Einzelsitze hinten, herausnehmbar, Sitze: Armlehnen an den Vordersitzen, Sitze: Fahrersitz mechanisch höhenverstellbar, Sitze: Lendenwirbelstütze Fahrer, Sonnenschutz-Windschutzscheibe, Sonnenschutzrollo (manuell) für die Heckscheibe, Tempomat, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung

Sonderausstattung

Anhängerzugvorrichtung abnehmbar, Lackierung: Metallic-Lackierung (2-Schicht)

vom

Duplikat

**Zustands-
beschreibung**

Gesamtzustand dem Alter und Laufleistung entsprechend. Pflegezustand gepflegt.
Gebrauchsspuren am Fahrzeug vorhanden.

**Durchgeführte
Reparaturen**

Folgende Reparaturen wurden mit Hinweis auf den Punkt "Bezugsgrundlagen" durchgeführt:

Reparaturumfang	Datum	Km-Stand	Kosten inkl. MwSt.	Nachweis

Beschädigungen
Vorschäden

Bei der Besichtigung sind, soweit ohne weitergehende Untersuchung erkennbar, keine reparierten oder unreparierten Vorschäden festgestellt worden.

Schaden
Hauptbeschädigungsbereich

Das Fahrzeug wurde im Heckbereich beschädigt.

**Schaden-
beschreibung**

Dem Schadenbild nach erhielt das Fahrzeug einen starken Anstoß im Heckbereich rechts.

Heckklappe und Heckblech sind großflächig und tief eingedrückt. Kofferboden und Längsträgeraufnahme rechts wurden gestaucht. Stoßfängerverkleidung, Pralldämpfer, Rückleuchte rechts und Einparkhilfesensoren sind gebrochen. Die Anhängerzugvorrichtung wurde massiv beaufschlagt. Kugelkopf und Querträger sind verschrammt und verbogen. Der Kabelbaum wurde eingeklemmt. Die Radhausverkleidung hat am rechten Hinterrad angestoßen.

vom

Duplikat

Zuordnung und Plausibilität

Zum Schadenhergang liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur Angaben des Anspruchstellers vor. Weitere Informationen und Anknüpfungspunkte sind nicht bekannt. Der Schaden ist auf dieser Grundlage zuordenbar und plausibel.

Instandsetzung
Hinweise zum Reparaturweg

Die maßgeblichen Gesichtspunkte bei der Festlegung des Reparaturweges waren die fachgerechte und wirtschaftliche Wiederherstellung des beschädigten Fahrzeuges/Objektes. Soweit erforderlich wurden bei dem aufgezeigten Reparaturweg die Vorgaben des Herstellers und die dem Stand der Technik angemessenen Reparaturmöglichkeiten berücksichtigt.

Reparaturauftrag

Zum Zeitpunkt der Besichtigung war ein Reparaturauftrag erteilt.

Reparaturkosten

Die Reparaturkosten wurden nach dem System Audatex ermittelt. Aus der in der Anlage beigefügten EDV-Schadenkalkulation vom sind der Reparaturweg sowie die Lohn- und Ersatzteilkosten im Detail zu entnehmen. Folgende Reparaturkosten wurden ermittelt:

Lohnkosten	ohne MwSt.	1.891,97 EUR
Nebenkosten	ohne MwSt.	22,00 EUR
Lackierkosten	ohne MwSt.	991,44 EUR
Ersatzteilkosten	ohne MwSt.	2.028,40 EUR
Gesamtkosten		
	ohne MwSt.	4.933,81 EUR
	19.0% MwSt.	937,42 EUR
Gesamtkosten	inkl. MwSt.	5.871,23 EUR

vom

Duplikat

Hinweise zur Kalkulation

Der Kalkulation liegen folgende Verrechnungssätze zu Grunde:

Zeitbasis		10 AW/Std.
Lohnfaktor 1	ohne MwSt.	79,83 EUR/Std.
Lohnfaktor Lack	ohne MwSt.	85,00 EUR/Std.
Lacksystem		Herstellersystem
Lackmaterial anteilig		35%

Legende AW = Arbeitswert ME = Materialeinheiten

Die Kalkulation basiert auf den Stundenverrechnungssätzen der Werkstatt, in welcher das Fahrzeug besichtigt wurde. Der Kalkulation liegen die unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers (UPE) zu Grunde.

Ausfallentschädigung

Für den Fall, dass Nutzungsausfallkosten anfallen, ergibt sich unter Zugrundelegung der aktuellen Tabelle Sanden/Danner/Küppersbusch und unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters eine Einstufung des Fahrzeuges in die Nutzungsausfallklasse E. Dies entspricht einem Betrag von 43,00 EUR pro Tag. Das Fahrzeug befindet sich laut aktueller Schwacke-Einstufung in der Mietwagenklasse 6.

Wertveränderung

Merkantile Wertminderung

Durch die durchzuführende Reparatur erfährt das Fahrzeug keine Wertverbesserung und keine Wertminderung.

Wertermittlung

Wiederbeschaffungswert

Es wurde eine Ermittlung des Fahrzeugwertes, bezogen auf den Zeitpunkt unmittelbar vor Schadeneintritt, durchgeführt. Unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung und Sonderzubehör sowie aller wertbildenden Faktoren und der örtlichen Marktlage ermittelt sich ein Wiederbeschaffungswert in Höhe von

inkl. MwSt. 4.800,00 EUR

Vergleichbare Fahrzeuge werden überwiegend am Privatmarkt angeboten. Der dann mehrwertsteuerneutrale Betrag entspricht dem Wiederbeschaffungswert incl. MwSt.

vom

Duplikat

Restwert Gemäß vorliegendem Auftrag wurde der Restwert am regionalen und überregionalen Markt ermittelt. Dabei wird unterstellt, dass das Fahrzeug zu dem in diesem Gutachten beschriebenen und abgebildeten Zustand veräußert wird. Als Restwert ergibt sich demnach ein Betrag von:

ohne MwSt.	1.571,43 EUR
19% MwSt.	298,57 EUR
inkl. MwSt.	1.870,00 EUR

Fahrzeugausfall

Verkehrssicherheit Das Fahrzeug war, bezogen auf den besichtigten Schaden, bedingt fahrfähig bis zur Werkstatt.

Reparaturdauer Ohne Berücksichtigung evtl. anfallender Wartezeiten hinsichtlich Werkstattauslastung und Ersatzteilbeschaffung erfordert die Durchführung der Instandsetzungsarbeiten voraussichtlich ca.

5 Arbeitstage

Wiederbeschaffungsdauer Die Wiederbeschaffung eines weitestgehend vergleichbaren Ersatzfahrzeuges / Ersatzobjektes erfordert einen Zeitaufwand von ca.

10 Werktagen

Notreparatur Die Gebrauchsfähigkeit und Verkehrssicherheit des Fahrzeuges kann durch eine Notreparatur wieder hergestellt werden. Der zusätzliche Reparaturaufwand hierfür beträgt ca.

ohne MwSt.	45,00 EUR
inkl. MwSt.	53,55 EUR

Zur Wiederherstellung von Betriebsfähigkeit und Verkehrssicherheit sind aus sachverständiger Sicht notdürftige Abklebe- und Befestigungsarbeiten an der Stoßfängerverkleidung erforderlich.

Notreparaturdauer Die Durchführung der Notreparatur erfordert ca. 1 Arbeitstag.

vom

Zusammenfassung und Ergebnis		ohne MwSt.	inkl. MwSt.
Duplikat	Reparaturkosten	4.933,81 EUR	5.871,23 EUR
	Merkantile Wertminderung	keine	
	Reparaturdauer	5 Arbeitstage	
	Wiederbeschaffungswert		4.800,00 EUR
	Vergleichbare Fahrzeuge werden überwiegend am Privatmarkt angeboten. Der dann mehrwertsteuerneutrale Betrag entspricht dem Wiederbeschaffungswert incl. MwSt.		
	Restwert	1.571,43 EUR	1.870,00 EUR
	Wiederbeschaffungsdauer	10 Werkstage	
	Notreparaturkosten	45,00 EUR	53,55 EUR
	Notreparaturdauer	1 Arbeitstag	
	Nutzungsausfallklasse E	43,00 EUR/Tag	
	Mietwagenklasse	6	

Schlusswort

Dieses Gutachten betrifft Feststellungen am Fahrzeug und die hieraus gewonnenen technischen Erkenntnisse sowie die Kalkulation der zu erwartenden Instandsetzungskosten bzw. die Ermittlung weiterer schadens- und wertbildender Faktoren. Die Wertung des Schadens auf versicherungs-, vertrags- bzw. haftpflichtrechtliche Folgen obliegt dem Versicherer und dem Anspruchsteller bzw. dem Versicherungsnehmer.

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Michael Nöldge

Anlagen: Schadenkalkulation Nr.:
15 digitale Fotos

Verteiler: Original an Feuersoziätät Berlin, Berlin
Duplikat an **Rechtsanwalt**
Duplikat an **Anspruchsteller**
Duplikat an **Werkstatt**

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

vom

SCHADEN - KALKULATION NR

Duplikat

FABRIKAT	CITROEN	XSARA PICASSO (C)	EXCLUSIVE	
ERSTE ZUL			TYP-CODE	A 30 10
AUSSTATTG	LICHTMASCHINE 150A	POLST VELOURS DORICE	F-SITZ LORDOSENST	
	SONNENROLLO HECKSCH	ABGASNORM EURO 4	AB 06.2006	
	PRODUKTION VIGO	KLIMAAUTOMATIK	REGENSENSOR	
	FENSTERHEBER V ELEKT	FENSTERHEBER H ELEKT	A-SPIEGEL EL KLAPPB	
	RADIOBED AM LENKRAD	NEBELSCHEINWERFER	AUTOM LICHTEINSCHALT	
	EINZELS H SCHIEBBAR	ARMLEHNEN SITZE V	LEDERLENKRAD	
	1560CCM 80KW	GETRIEBE 5-GANG	ESP	
	ASR	ABS	TEMPOMAT	
	SEITENAIRBAG	STOSSF KPL LACKIERT	BLLENDE SPIEGEL LACK	
	STOSSLEISTE LACKIERT	HECKGRIFF LACKIERT	TUERGRIFFE LACKIERT	
	EINPARKHILFE H	RADIOANLAGE RD3	AHK MIT ABNEHMB KOPF	

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS/KL 1 = 79.83	EUR/STD
			PREIS/KL 2 = 79.83	EUR/STD
			PREIS/KL 3 = 79.83	EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS- /EINZEL- /VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
KN	KAROSSERIE VERMESSEN MIT MESSSYSTEM	3	5.0	39.92
9180 1811	KAROSSERIE AUF RICHTBANK AUF-/ABBAUEN (MIT KONTROLLE BEI AUFBAUEN) UMFASST: RICHTBANK UMRUESTEN	3	25.0	199.58
8019 4210	HECKWAND ZUM ERNEUERN VORBEREITEN UMFASST: STOSSFAENGER H, BEIDE RUECK- LEUCHTEN, RADLAUFVERKLEIDUNGEN UND HECKKLAPPENDICHTUNG AUS-/EINBAUEN	1	20.0	159.66
8019 0910	HECKWAND ERNEUERN	2	48.0	383.18
6815 0910)	STOSSFAENGER H ERNEUERN (AUSGEBAUT)	1	3.0	23.95
KN	SENSOREN PARKHILFE H AUS-/EINBAUEN	1	5.0	39.92
6807 0211	ZUSAETZLICH: HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN UMFASST: VERKLEIDUNG HECKKLAPPE AUS-EIN	1	11.0	87.81
6807 0937	HECKKLAPPE ERNEUERN (AUSGEBAUT)	1	9.0	71.85
5980 0211	ZUSAETZLICH: HECKSCHEIBE AUS-/EINBAUEN	2	7.0	55.88
6881 0911)	ZUSAETZLICH: SCHARNIER L HECKKLAPPE A-E	1	1.0	7.98
6881 0911)	ZUSAETZLICH: SCHARNIER R HECKKLAPPE A-E	1	1.0	7.98
KN	ANHAENGERKUPPLUNG AUS-/EINBAUEN	1	10.0	79.83
9070 0910)	DACHVERKLEIDUNG LOESEN-BEFESTIGEN	1	3.0	23.95
1101 0910	BATTERIE AUS-/EINBAUEN	1	3.0	23.95
1201 3310	FEHLERSPEICHER AUSLESEN	3	3.0	23.95
2695	HECK RUECKVERFORMEN ZUSATZARBEIT	1	8.0*	63.86
2741	ABSCHLUSSBLECH H I INSTANDSETZEN	2	20.0*	159.66
3580	HECKSAEULE R INSTANDSETZEN	2	10.0*	79.83
3911	KOFFERRAUMBODEN INSTANDSETZEN	2	25.0*	199.58
3992	LAENGSTRAEGER H R INSTANDSETZEN	2	15.0*	119.75
9617	KABELSTR PARKHILFE INSTANDSETZEN	2	5.0*	39.92
	SYSTEM AUDATEX		BLATT	1



Duplikat

SCHADEN - KALKULATION NR

ERSATZTEILE PREISSTAND :

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
3160	KLEBESATZ HECKSCH	16 095 461 80	29.93
3282	RUECKLEUCHTE R	6351 T2	100.66
4202	RADHAUSSCHALE H R	8530 HQ	26.94
4909	FOLIE L HECKKLAPPE	8719 65	5.68
4910	FOLIE R HECKKLAPPE	8719 65	5.68

SCHLUSSKALKULATION EUR EUR

ARBEITSLOHN ZEITBASIS 10 AW = 1 STD			
GESAMT KL 1	74.0 AW X	79.83 EUR/STD	590.74
GESAMT KL 2	130.0 AW X	79.83 EUR/STD	1 037.79
GESAMT KL 3	33.0 AW X	79.83 EUR/STD	263.44
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN			1 891.97
NEBENKOSTEN			
UNTERBODENSCHUTZ			10.00
HOHLRAUMKONSERVIERUNG			12.00
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN			22.00
LACKIERUNG ZEITBASIS 10 AW = 1 STD			
ARBEITSLOHN	86.4 AW X	85.00 EUR/STD	734.40
LACKIERMATERIAL	35.00 %		257.04
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL			991.44
ERSATZTEILE			1 960.20
KLEINERSATZTEILE (2.0%)			39.20
SCHWEMM-MATERIAL			29.00
GESAMTSUMME ERSATZTEILE			2 028.40
REPARATURKOSTEN OHNE MWST.....			4 933.81
-----			-----
MWST 19.00 %			937.42
REPARATURKOSTEN MIT MWST.....			5 871.23

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
 > = VON HERST NICHT MEHR LIEFERB.
 KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
 LIZENZ = DEKRAT01

* = ANWENDERANGABEN
 E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

Fotoanlage

Diese Fotoanlage besteht aus 15 digital gefertigten Foto(s) und ist auch ohne Unterschrift und Stempel gültig.

Duplikat



Bild 1: Anspruchstellerfahrzeug



Bild 2:

Fotoanlage

Duplikat



Bild 3: Fahrzeuginnenraum



Bild 4: Schaden- / Anstoßbereich

Fotoanlage

Duplikat



Bild 5: Heckklappe eingedrückt



Bild 6: Stoßfängerverkleidung und Einparkhilfesensoren gebrochen

Fotoanlage

Duplikat



Bild 7: Anhängerzugvorrichtung verschrammt und verbogen



Bild 8: Stoßfängerverkleidung seitlich herausgebrochen

Fotoanlage

Duplikat



Stimmt nicht! Rückleuchte ist nicht mit der Karosserie verschraubt sondern nur rein geklipst. Sie ist durch den Druck des zerstörten Stoßfängers von unten nach oben herausgesprungen und musste nur wieder hinein gedrückt werden.

Bild 9: Rückleuchte rechts gebrochen



Bild 10: Kofferboden gestaucht

Fotoanlage

Duplikat



Bild 11: Heckblech eingedrückt



Bild 12: Detailaufnahme der Verformungen am Heckblech

Fotoanlage

Duplikat



Bild 13: Pralldämpfer gebrochen



Bild 14: Radhausverkleidung am Rad angestoßen

Fotoanlage

Duplikat

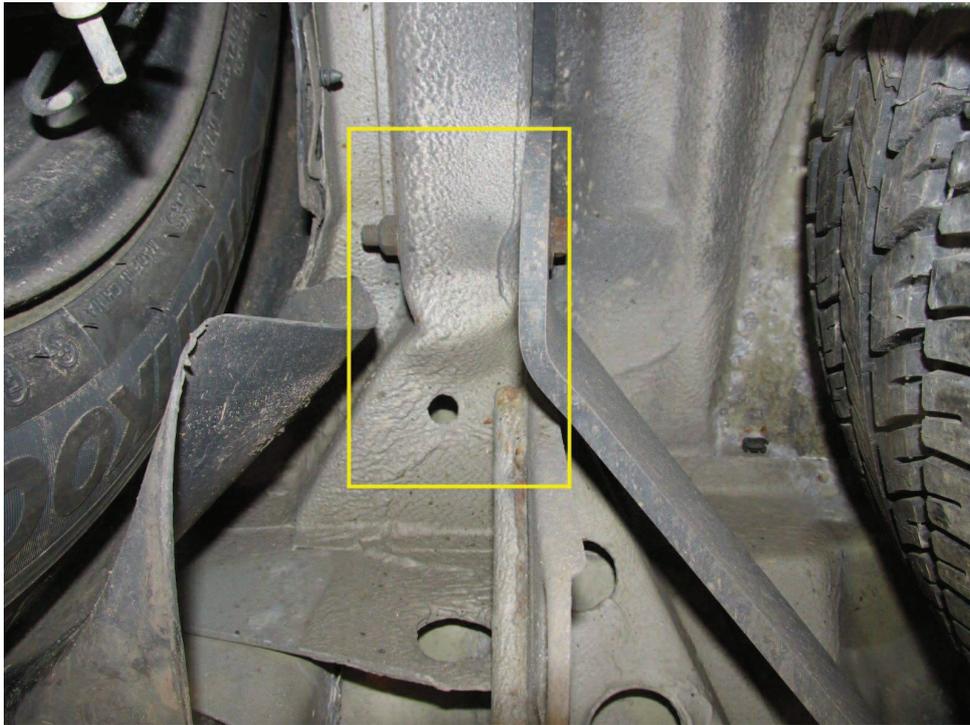


Bild 15: Stauchfalte im Längsträgerende rechts